



**Instrucciones para el Corte del Tubo del Sensor Superior**

**FT100 & FT101 Sensores de 5 cables**

**FT150 & FT151 Sensores de la serie Checkmate B&W**

**FT201 & FT202 Sensores de la serie R/OM**

1. Quite el protector plástico negro de la parte superior del sensor.
2. Medir la nueva longitud del sensor. La longitud del sensor debe establecerse con un vacío mínimo establecido en el manual de requerimientos (generalmente entre 2% y 5% de la capacidad total del compartimento).
3. Sostenga el tubo con la mano cuando corte con un cortatubo. No coloque el sensor en una prensa, podría dañarlo.
4. Corte el tubo con un cortatubo. No use ningún tipo de sierra. No corte el tubo a menos de 178mm de longitud total.
5. No corte por debajo de la línea trazada en el tubo sensor, esto anulará la garantía.
6. Desbarbe cuidadosamente el interior del tubo y reemplace el protector plástico negro de los cables en el extremo del tubo.

